

Auftraggeber	Verkäufer	zuständiger Kfz-Sachverständiger

Begutachtungsbedingungen	
Unterstützung durch den Anbieter	nein
Witterungsbedingungen	trocken
Lichtverhältnisse	Tageslicht
Fahrzeugoberfläche	trocken/ sauber
Zugang zum Fahrzeug	von allen Seiten frei
Unterbodenverkleidung	nicht vorhanden
Hebebühne/ Rampe / Grube	vorhanden und genutzt
Probefahrt durchgeführt	ja
Warum wurde keine Probefahrt durchgeführt?	

Fahrzeug					
Fz.-Ident-Nr.	11603612016857	Hersteller	Mercedes-Benz	Modell	450SEL
Bauart	Limousine	Anzahl Türen	4-Türer	Getriebe	Automatik
HU/AU [mm/jj]	09.2018	Schadstoffklasse	keine Angabe möglich	Kraftstoff	Benzin
km-Stand	65.685	Erstzulassung [mm/jj]	1973	Vorbesitzer	unbekannt
bisherige Nutzung	unbekannt	Leistung in kW	165	Hubraum	4489
Schlüssel	1 ohne Fernbedienung	Farbe	Blau	Lackart	uni
Geruch	in Ordnung	Sitzplätze	5		

☒ in Ordnung (*1)
 ☐ leichter Mangel (*2)
 ☐ schwerer Mangel (*3)
 ☐ nicht vorhanden (*4)
 ☐ nicht prüfbar (*5)

Fahrzeugdokumente	
☒ Genehmigungen	Kopie
☒ Zul.besch.Teil1 / Fahrzeugschein	Kopie
☒ Zul.besch.Teil2 / Fahrzeugbrief	Kopie
☐ Serviceheft	nicht vorhanden / lag zur Begutachtung nicht vor
☐ Bordbuch/Radio-Code/Navi-CD	nicht vorhanden / lag zur Begutachtung nicht vor
☐ COC-Zertifikat	nicht vorhanden / lag zur Begutachtung nicht vor
☐ HU/AU - Protokoll	nicht vorhanden / lag zur Begutachtung nicht vor

Kundendienst/Reparaturen			
Datum	km-Stand	Art der Inspektion	Wer hat die Wartung durchgeführt?
			kein nachweis vorhanden

Bemerkungen zu Kundendiensten/Reparaturen:
Das gesamte Fahrzeug wurde neu lackiert, die Lackierung ist okay, hat allerdings Lackeinschlüsse und am Fahrzeugdach Silikonkrater. Die Seitenwand hinten links unten, die Tür hinten links unten, sowie der Kotflügel vorne rechts unten sind so stark gespachtelt, dass keine Messung erfolgen kann.

Sonderausstattung			
☐ Lederausstattung	☐ Tuning	☐ feste Anhängerkupplung	☐ abnehm. Anhängerkupplung

Bemerkungen zur Ausstattung und ggf. Umfang der Tuningmaßnahmen:

Bereifung	Hersteller	Einsatz	Größe	DOT- Code	Profilstärke in mm	Bemerkung
VL montiert	Vredestein	Sommer	205/70R14 95V	2215	7	verkehrssicher
VR montiert	Vredestein	Sommer	205/70R14 95V	2215	7	verkehrssicher
HL montiert	Vredestein	Sommer	205/70R14 95V	2215	7	verkehrssicher
HR montiert	Vredestein	Sommer	205/70R14 95V	2215	7	verkehrssicher
Ersatzrad						

Lackstärken	Lackschichtdicke in µm	Zustand
Motorhaube	358	nachlackiert
Kotflügel v. r.	378	nachlackiert
Tür v. r.	412	nachlackiert
Tür h. r.	398	nachlackiert
Seitenwand-Kotflügel h. r.	nicht messbar, da nur Spachtelmasse im Bereich Radlauf Kniestück	nachlackiert
Heckklappe	369	nachlackiert
Seitenwand-Kotflügel h. l.	nicht messbar, da nur Spachtelmasse im Bereich Radlauf Kniestück	nachlackiert
Tür h. l.	nicht messbar, da nur Spachtelmasse im Bereich Radlauf Kniestück	nachlackiert
Tür v. l.	504	nachlackiert
Kotflügel v. l.	452	nachlackiert
Dach	357	nachlackiert

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Innenraum - Sichtprüfung innen	
Sicherheitsgurte	
Lenkrad/Lenkradschloss	
Instrumente/Amaturen	
Klimaanlage	nicht vorhanden
Heizung/Lüftung	
Schiebedach/elektrisches Verdeck	
Bedienelemente	
Schlüssel	
Fensterheber	
Rückspiegel	
Sitze vorne	
Sitze hinten	
Ablagen/Handschuhfach	
Radio-Anlage	
Bodenbeläge	
Innenraumverkleidung	
Himmel	
Signalton/Hupe	

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Beleuchtung	
☒ Scheinwerfer	
☒ Abblendlicht	
☐ Tagfahrlicht	nicht vorhanden
☐ Nebelscheinwerfer	nicht vorhanden
☒ Innenbeleuchtung	
☒ Warnblinkanlage	
☒ Blinker	
☐ Rücklicht	Rückleuchte hinten rechts gebrochen
☐ LED Heckleuchte	nicht vorhanden
☒ Bremslicht	
☒ Rückfahrlicht	

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Außen	
☒ Allgemeinzustand	
☒ Felgen	
☒ Dichtungen	
☒ Frontscheibe	
☒ Fensterverglasung	
☒ Scheibenwischer vorn	
☒ Scheibenwischer hinten	nicht vorhanden
☒ Schlösser/Zentralverriegelung	
☒ Lackzustand allgemein	
☐ Erkennbare Nachlackierungen	Lackeinschlüsse Silikonkrater
☐ Anbauteile	Stoßleisten mit Gebrauchsspuren
☒ Außenspiegel	

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Karosserie Sicht	
☐ Stoßfänger vorn	Gebrauchsspuren
☒ Grill	
☐ Motorhaube	nachlackiert Lackeinschlüsse
☐ Dach	nachlackiert Lackeinschlüsse
☐ Heckklappe	nachlackiert Lackeinschlüsse
☐ Seitenwand-Kotflügel h. l.	nachlackiert gespachtelt
☐ Tür h. l.	nachlackiert gespachtelt
☒ Schweller links	
☐ Tür v. l.	nachlackiert
☐ Kotflügel v. l.	nachlackiert
☐ Kotflügel v. r.	nachlackiert gespachtelt
☐ Tür v. r.	nachlackiert
☒ Schweller rechts	
☐ Tür h. r.	nachlackiert
☐ Seitenwand-Kotflügel h. r.	nachlackiert
☒ Stoßfänger hinten	
☒ Spaltmaße	
☐ Felgenschlösser	nicht vorhanden

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Unten Sicht (soweit prüfbar)	
☒ Lenkgestänge	
☒ Lenkgetriebe	
☒ Querlenker	
☒ Radaufhängung	
☒ Stabilisatoren vorne/hinten	
☒ Stoßdämpfer	
☒ Federn	
☒ Radlager	
☒ Bremsseile/-schläuche	
☒ Bremsscheiben	
☒ Bremsbeläge	
☒ Bremsleitungen	
☒ Bremsverschleiß	
☒ Zustand Auspuffanlage	
☒ Auspuffkrümmer	
☒ Getriebe Öldichtheit	
☒ Motor Öldichtheit	
☒ Differential Öldichtheit	
☒ Unterbodenzustand (allgemein)	

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Motorraum Sicht	
☒ Motoröl - Stand	
☒ Bremsflüssigkeit - Stand	
☒ Kühler - Stand	
☒ Kraftstoffanlage	
☒ Batterie Gehäuse/Befestigung	

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Probelauf des Antriebsaggregates	
☒ Anlasser	
☐ Kupplung	nicht vorhanden
☒ Motorlauf	
☒ Instrumentenfunktion	
☒ auffällige Geräusche	
☐ auffällige Geräusche der Steuerkette	nicht vorhanden

Bedingungen der Probefahrt	
wurde durchgeführt um	12:30
erreichte Höchstgeschwindigkeit	30
wurde durchgeführt in / auf der	Betriebsgelände
Auffälligkeiten?	nein

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Probefahrt	
☐ Kupplung	Nicht prüfbar
☒ Gangwechsel	
☒ Schaltverzögerung	
☒ auffällige Geräusche	
☒ auffällige Vibrationen	
☒ Instrumentenfunktion	

● Bremswirkung	
● Lastwechsel	
● Gas	
● Motorlauf	
● Getriebe	
● Lenkung	
● Geradeauslauf	
● Tempomat	Nicht prüfbar

Fehler im Kombiinstrument/ Diagnosegerät

Es wurden keine Fehler im Kombiinstrument angezeigt.

vorhandene / bekannte Unfallschäden

Es sind keine Unfallschäden erkennbar.

Fazit des Prüfers:

Folgende Schäden und Mängel wurden festgestellt:

Beleuchtung - Rücklicht - schwerer Mangel - Rückleuchte hinten rechts gebrochen
 Außen - Erkennbare Nachlackierungen - leichter Mangel - Lackeinschlüsse Silikonkrater
 Außen - Anbauteile - leichter Mangel - Stossleisten mit Gebrauchsspuren
 Karosserie Sicht - Stoßfänger vorn - leichter Mangel - Gebrauchsspuren
 Karosserie Sicht - Motorhaube - leichter Mangel - nachlackiert Lackeinschlüsse
 Karosserie Sicht - Dach - leichter Mangel - nachlackiert Lackeinschlüsse
 Karosserie Sicht - Heckklappe - leichter Mangel - nachlackiert Lackeinschlüsse
 Karosserie Sicht - Seitenwand-Kotflügel h. l. - schwerer Mangel - nachlackiert gespachtelt
 Karosserie Sicht - Tür h. l. - schwerer Mangel - nachlackiert gespachtelt
 Karosserie Sicht - Tür v. l. - leichter Mangel - nachlackiert
 Karosserie Sicht - Kotflügel v. l. - leichter Mangel - nachlackiert
 Karosserie Sicht - Kotflügel v. r. - schwerer Mangel - nachlackiert gespachtelt
 Karosserie Sicht - Tür v. r. - leichter Mangel - nachlackiert
 Karosserie Sicht - Tür h. r. - schwerer Mangel - nachlackiert
 Karosserie Sicht - Seitenwand-Kotflügel h. r. - leichter Mangel - nachlackiert

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt. Das Fahrzeug besitzt dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren.

Die Besichtigung erfolgte ohne Freilegen der Baugruppen oder Zerlegarbeiten, es verbleibt ein Risiko von versteckten Mängeln oder Unfallschäden.

Wichtig: Der Zustandsbericht des Fahrzeuges wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung unter den gegebenen Möglichkeiten nach bestem Wissen und Gewissen des Sachverständigen erstellt. Der Bericht begründet weder eine Haftung gegenüber dem Prüfer noch enthält dieser eine Garantiezusage für Käufer bzw. Verkäufer. Alle nicht ausdrücklich angeführten Bauteile/-gruppen werden im Rahmen der Überprüfung nicht beurteilt. Die Überprüfung wird grundsätzlich ohne Zerlegungsarbeiten oder Demontage von Teilen durchgeführt. Im Rahmen der Sicht- und Funktionsprüfung an den einzelnen Bauteilen und des Probelaufs können nicht alle denkbaren Belastungs- und Betriebszustände erreicht werden und somit können nicht alle evtl. vorhandenen Mängel im Rahmen dieser Untersuchung erkannt werden. Sie sind unter anderem auch von den vorherrschenden Witterungs- und Besichtigungsbedingungen abhängig.

Vermittler: diepruefer.de GmbH / E.-Ruska-Ring 11 / 07745 Jena

Das Gutachten wurde am 28.04.2020 um 12:56 Uhr erstellt.

(*1) – In Ordnung = Gebrauchsspuren dem Alter und Laufleistung entsprechend.

(*2) – leichter Mangel = Beeinträchtigung des Wertes und der Optik.

(*3) – schwerer Mangel = Beeinträchtigung der Betriebs- und Fahrsicherheit.

(*4) – nicht vorhanden = ist am Fahrzeug nicht vorhanden.

(*5) – nicht prüfbar = Konnte aufgrund der Vorortbedingungen nicht ausreichend besichtigt und daher nicht bewertet werden.

VL (v.l.) – vorne links

VR (v.r.) – vorne rechts

HL (h.l.) – hinten links

HR (h.r.) – hinten rechts



Bild 1: Heck – Heckabschlussbereich deformiert



Bild 2: Unterboden



Bild 3: Unterboden



Bild 4: Unterboden



Bild 5: Felge und Reifen h. r.



Bild 6: Felge und Reifen h. l.



Bild 7: Unterboden



Bild 8: Unterboden



Bild 9: Unterboden



Bild 10: Unterboden



Bild 11: Felge und Reifen v. r.



Bild 12: Felge und Reifen v. l.



Bild 13: Unterboden



Bild 14: Unterboden



Bild 15: Unterboden



Bild 16: Unterboden



Bild 17: Unterboden

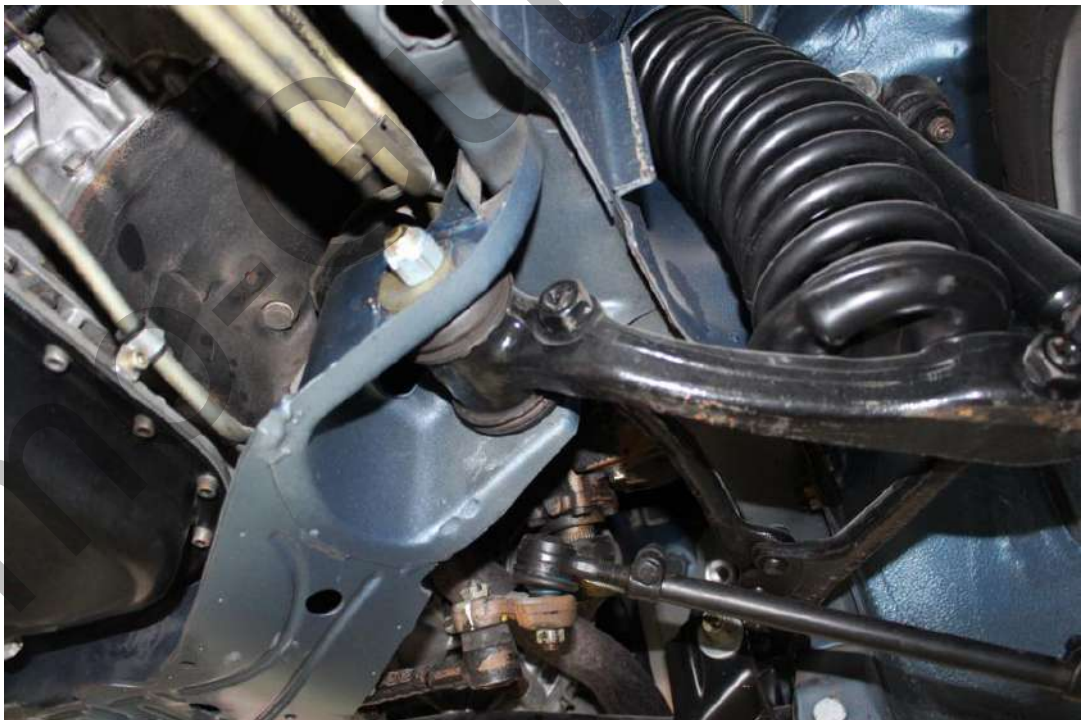


Bild 18: Unterboden



Bild 19: Unterboden – leichte Abschürfung Unterbodenschutz



Bild 20: Unterboden – Abschürfung Unterbodenschutz Wagenheberaufnahmen



Bild 21: Unterboden – Abschürfung Unterbodenschutz Wagenheberaufnahmen



Bild 22: Unterboden – Abschürfung Unterbodenschutz Wagenheberaufnahmen



Bild 23: Unterboden – Abschürfung Unterbodenschutz Wagenheberaufnahmen



Bild 24: Unterboden – Abschürfung Unterbodenschutz Wagenheberaufnahmen



Bild 25: Unterboden – Abschürfung Unterbodenschutz Wagenheberaufnahmen



Bild 26: Frontdiagonale rechts



Bild 27: Heckdiagonale rechts



Bild 28:



Bild 29: Heck



Bild 30: Heckdiagonale links



Bild 31: Frontdiagonale links



Bild 32: Front



Bild 33: Fz.-Ident-Nr.



Bild 34: Motorraum



Bild 35: Innenraum v. r.



Bild 36: Innenraum v. r.



Bild 37: Innenraum hinten



Bild 38: Innenraum hinten



Bild 39: Mittelkonsole



Bild 40: Innenraum hinten



Bild 41: Dokumente/Schlüssel



Bild 42: Koffer-/Laderaum



Bild 43: Innenraum hinten



Bild 44: Innenraum hinten



Bild 45: Innenraum v. l.



Bild 46: Instrumentenansicht



Bild 47: Armaturenbrett



Bild 48:



Bild 49: Kilometerstand



Bild 50: Innenraum v. l.



Bild 51: Mangel / Schaden – Außen - Anbauteile, Außenspiegel links geschürft



Bild 52: Außenspiegel links geschürft



Bild 53: Dach – Kratzer



Bild 54: Dach – Kratzer



Bild 55: Front – Gebrauchsspuren



Bild 56: Mangel / Schaden – Außen - Anbauteile, Gebrauchsspuren



Bild 57: Mangel / Schaden – Außen - Anbauteile, Stossleisten mit Gebrauchsspuren



Bild 58: Front – Gebrauchsspuren



Bild 59: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Dach, Kratzer



Bild 60: Mangel / Schaden – Außen - Anbauteile, Rückleuchte gebrochen



Bild 61: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Stoßfänger vorn, Gebrauchsspuren

Die Lichtbilddokumentation enthält 61 Bilder.